




Permahyd® **Hi-TEC.**

Sfumatura - passo dopo passo

1 Preparazione.

-  Carteggiare a mano (angoli e bordi)
-  Carteggiatura con rotorbitale
-  Pulire


Opacizzare la parte intorno all'area riparata, utilizzando materiali idonei per la carteggiatura. Pulire accuratamente con Silikonentferner 7010/7080.





2 Applicazione dell'additivo di sfumatura.

-  Applicare 1 mano piena di additivo a 2 bar

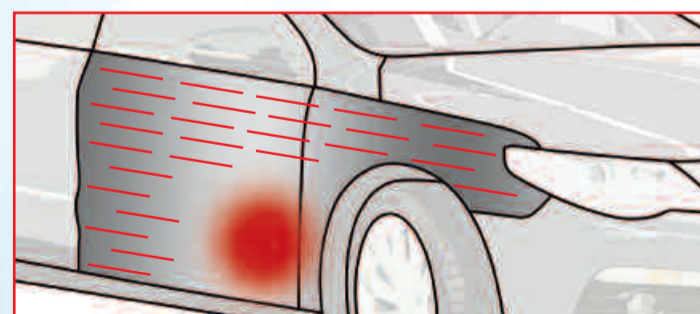
Applicare, a breve distanza, Permahyd® Spritz-Additiv 1050 intorno all'area riparata. L'additivo non deve essere lasciato asciugare.




 
3 Sfumatura della base.

-  Applicare 1,5 mani della base a 2 bar
-  Appassimento


Usando un movimento semicircolare e osservando una maggiore distanza, sfumare la base Permahyd® Hi-TEC Basislack 480 all'interno dell'area bagnata, preparata con Permahyd® Hi-TEC Beispritz-Additiv 1050. Assicuratevi di creare una zona di sfumatura diagonale. Sovraverniciare la parte riparata con 1,5 mani (una piena e una ad effetto) in una singola fase applicativa (tutto sul bagnato).

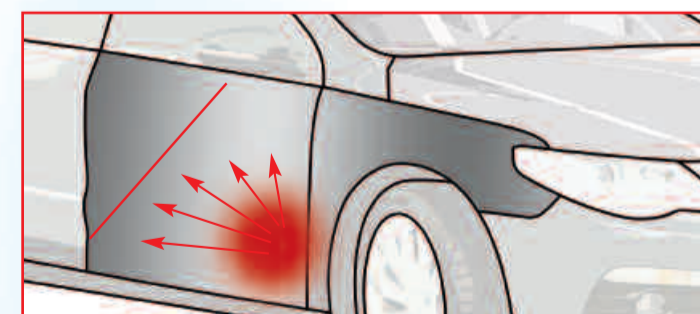

4 Applicazione del trasparente.

-  Applicare 1,5 mani di trasparente a 2-2,5 bar
-  Appassimento

Applicare il trasparente Spies Hecker Permasolid® sull'intera area di riparazione. Appassimento per 5-10 minuti ed essiccare come da Scheda Tecnica.

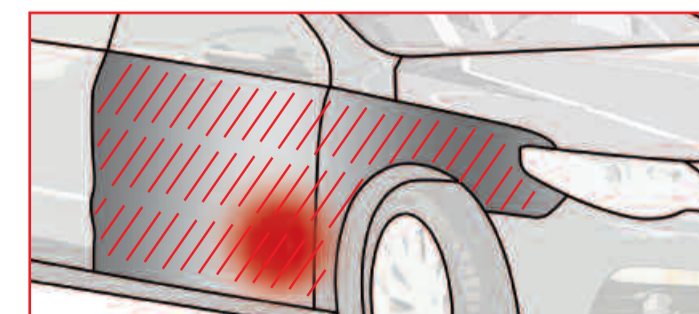

5 Un risultato perfetto.

- semplice
- veloce
- efficace

